

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Д-29/12-20/01

30.12.2020

При техническом обследовании гидравлического тестера
Flo-tech PFM6BD
выявлены дефекты:

№	Описание дефекта	Фото
1	<p>Переходные ниппели затянуты с избыточным усилием, что привело к деформации уплотнительных колец.</p> <p>Требуется замена уплотнительных колец.</p>	
2	<p>Предохранительная мембрана заменена на часть болта.</p> <p>Посадочное место мембраны рассверлено. Прижимная гайка модифицирована.</p> <p>Установка штатной мембраны не представляется возможным.</p>	 
3	<p>У ниппеля подключения манометра резьба не соответствует резьбе в теле прибора.</p> <p>Данное несоответствие повлекло повреждение витков резьбы в теле прибора.</p>	 
4	<p>Выработка на нагрузочном клапане не является критичной.</p>	
5	<p>Обнаружена коррозия в теле нагрузочного клапана.</p>	